


## DIN 937

### Kronenmuttern niedrige Form

(entspricht keiner anderen Norm)

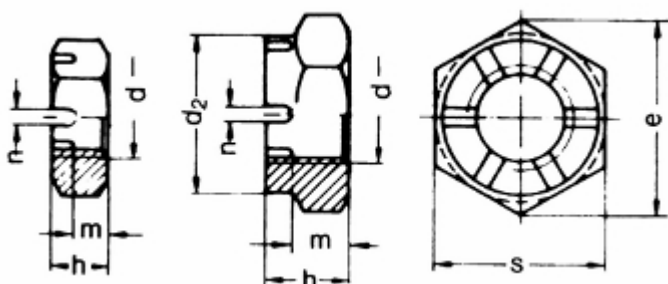

Maße (d)	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
d2 max.	-	-	-	17	19	22	25	28	30	34
h	6	8	9	10	11	12	13	13	15	15
n min.	2	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5
s nach DIN	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
m max.	3,5	4,5	5	6	7	7	8	8	9	9
Splint	1,6x14	2x16	2,5x20	3,2x22	3,2x25	4x28	4x32	4x36	5x36	5x40
Maße (d)	M 26	M 27	M 28	M 30	M 32	M 33	M 35	M 38	M 39	M 24
d2 max.	38	38	38	42	46	46	50	50	55	34
h	30	17	30	18	20	20	20	20	22	15
n min.	5,5	5,5	5,5	7	7	7	7	7	7	5,5
s nach DIN	41	41	41	46	50	50	55	55	60	36
m max.	22	11	22	11	13	13	13	13	13	9
Splint	5x50	5x45	5x50	6,3x50	6x60	6,3x56	6x65	6,3x63	6,3x71	5x40
Maße (d)	M 42	M 45	M 48	M 50	M 52					
d2 max.	58	62	65	65	70					
h	23	25	25	27	27					
n min.	9	9	9	9	9					
s nach DIN	65	70	75	75	80					
m max.	14	16	16	18	18					
Splint	8x71	8x80	8x80	8x80	8x90					

### DIN 937 Kronenmuttern niedrige Form

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Kronenmuttern niedrige Form
- ROSTFREI A4 - Kronenmuttern niedrige Form
- STAHL - blank - Kronenmuttern niedrige Form

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A1 - Kronenmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde
- STAHL - blank - Kronenmuttern niedrige Form, FEIN-Gewinde

---

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.